

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ****Конструкция**Compression springs for machine retaining  
devices. Design**ГОСТ****13165—67**Дата введения 01.07.68

Настоящий стандарт распространяется на пружины сжатия, предназначенные для стандартных фиксаторов с вытяжной ручкой, байонетных фиксаторов, реечных фиксаторов, самоустанавливающихся опор и плавающих зажимов.

1. Конструкция и размеры пружин сжатия должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.

1.1. Модуль сдвига  $G \approx 84$  ГПа (8367 кгс/мм<sup>2</sup>).

1.2. Модуль упругости  $E \approx 211$  ГПа (21093 кгс/мм<sup>2</sup>).


1.3. Напряжение касательное при кручении  $\tau_3 \approx 1,1$  ГПа (110 кгс/мм<sup>2</sup>).

1.4. Напряжение касательное при изгибе  $\sigma_3 \approx 0,25$  ГПа (25,5 кгс/мм<sup>2</sup>).

1.5. Направление навивки пружины — правое.

1.1—1.5. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2. Материал — Проволока II — d ГОСТ 9389—75  
Сталь марки 65Г ГОСТ 1050—88

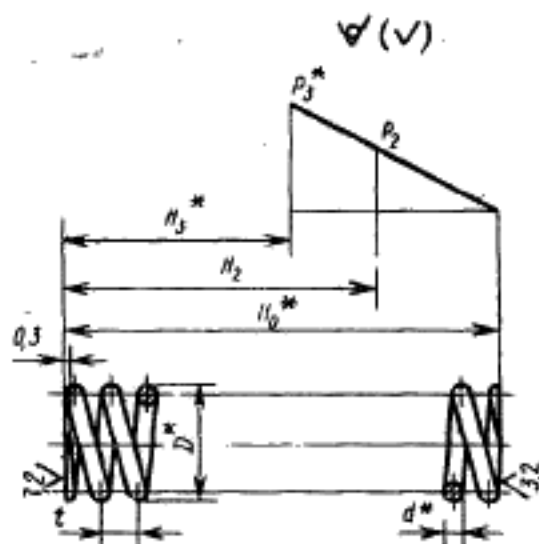

\* Размеры для справок.

Черт. 1

3. Предельное отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей пружины в свободном состоянии ( $H_0$ ) к оси пружины не должно превышать 2,0 мм на каждые 100 мм.

4. Поджатые и шлифованные участки опорных витков должны составлять не менее  $\frac{3}{4}$  окружности витка.

5. Пружины с шлифованными опорными витками не должны иметь качки при установке пружины на плоскость.

6. (Исключен, Изм. № 1).

7. Качество поверхностей готовых пружин должно соответствовать требованиям, предъявленным к поставляемой для пружин проволоке по ГОСТ 9389—75.

8. Пружины перед испытанием на нагрузку должны подвергаться трехкратному технологическому обжатию, т. е. сжатию пружины до соприкосновения витков.

9. Проверку наружной поверхности и качества антикоррозионного покрытия пружин производят путем наружного осмотра.

10. Проверку параметрических размеров пружин на соответствие указанным в стандарте производят измерительным инструментом, имеющим точность деления шкалы до 0,1 мм.

11. Наружный диаметр пружин промеряют в трех местах: по концам и в середине. Положение мерительных поверхностей инструмента должно быть параллельным оси пружины.

Размеры, мм


Обозначение пружин	Привязка к месту	D	d	M*	t	Число витков в свободном состоянии	Число витков под осевой нагрузкой P <sub>2</sub> в кгс	Число витков под нагрузкой P <sub>1</sub> в кгс	Диаметр по наружному диаметру D <sub>н</sub>	Диаметр по внутреннему диаметру D <sub>в</sub>	Длина пружины в свободном состоянии L	M <sub>1</sub> *	M <sub>2</sub> *	P <sub>1</sub> в кгс ±10%	P <sub>2</sub> в кгс	Масса 100 шт. кг, не более
7039-2011		8	0,8	28	3,2	8,5	10,0	10,0	8,32	0,14	226	12	8,0	20,8(2,12)	25,8(2,63)	0,090
7039-2012		8	1,0	32	2,6	12,0	13,5	13,5	8,32	5,76	364	16	13,5	35,7(3,64)	42,8(4,37)	0,238
7039-2013		10	1,0	50	2,0	19,5	21,0	21,0	10,4	4,92	432	25	21,0	52,9(5,40)	68,8(7,00)	0,284
7039-2014		10	1,2	45	3,5	12,5	14,0	14,0	10,4	7,68	395	17	14,0	29,4(3,00)	33,6(3,43)	0,250
7039-2015		10	1,2	40	4,5	11,0	12,5	12,5	10,4	7,99	345	20	15,0	52,9(5,40)	68,8(7,00)	0,307
7039-2016		12	—	45	4,5	9,5	11,0	11,0	12,48	9,21	374	18	13,2	44,1(4,50)	52,9(5,40)	0,332
7039-2017		14	—	60	3,5	16,5	18,0	18,0	14,56	7,99	580	16	26,8	85,3(8,70)	108,8(11,10)	0,929
7039-2018		14	—	55	4,5	11,0	12,5	12,5	14,56	9,90	490	32	20,0	58,8(6,00)	98,1(10,00)	0,774
7039-2019		16	1,6	50	—	8,0	9,5	9,5	—	—	435	22	15,2	76,5(7,80)	95,1(9,70)	0,479
7039-2020		16	1,6	60	6,0	9,5	11,0	11,0	16,66	12,28	500	25	17,6	76,5(7,80)	95,1(9,70)	0,790
7039-2021		16	—	70	—	11,5	13,0	13,0	—	—	580	30	20,8	—	—	0,929
7039-2022		16	—	95	—	15,5	17,0	17,0	—	—	770	40	27,2	76,5(7,80)	95,1(9,70)	1,203
7039-2023		18	2,0	80	5,0	17,5	19,0	19,0	18,72	11,62	750	43	34,0	139,2(14,20)	171,6(17,50)	1,847
7039-2024		18	2,5	90	—	17,5	19,0	19,0	—	—	925	54	47,5	205,9(21,00)	256,9(26,20)	3,561
7039-2025		22	2,0	80	—	9,0	10,5	10,5	—	—	660	32	21,0	103,9(10,60)	127,5(13,00)	1,630
7039-2026		22	2,0	110	6,5	12,5	14,0	14,0	22,26	17,20	830	42	28,0	—	—	2,170
7039-2027		22	2,0	136	—	16,0	17,5	17,5	—	—	1100	52	35,0	103,9(10,60)	127,5(13,00)	2,715
7039-2028		28	—	154	—	19,0	20,5	20,5	—	—	1290	62	41,0	—	—	3,177
7039-2029		28	—	95	—	9,0	10,5	10,5	—	—	842	38	26,3	151,0(15,40)	184,4(18,80)	3,041
7039-2030		28	2,5	125	10,5	11,5	13,0	13,0	29,12	22,06	1042	49	32,5	—	—	4,011
7039-2031		28	2,5	150	—	14,0	15,5	15,5	—	—	1362	59	38,5	151,0(15,40)	184,4(18,80)	4,781
7039-2032		28	—	192	—	18,0	19,5	19,5	—	—	1562	75	48,8	—	—	6,013

\* M<sub>0</sub> — высота (длина) пружины в свободном состоянии; M<sub>1</sub> — высота (длина) пружины под осевой нагрузкой P<sub>1</sub> в кгс; M<sub>2</sub> — высота (длина) пружины под осевой нагрузкой P<sub>2</sub> в кгс

Пример условного обозначения пружины сжатия размерами  $D=8$  мм,  $H_0=28$  мм:

*Пружина 7039-2011 ГОСТ 13165—67*

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

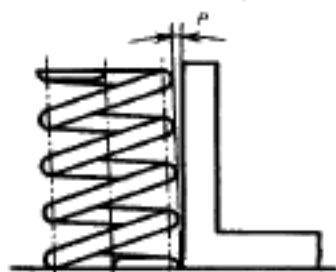

Черт. 2

12. Проверку перпендикулярности опорных торцов к оси пружины производят путем установки на плите пружины вместе с угольником и замера размера  $e$  (черт. 2).

13. Нагрузки ( $P_2$  и  $P_3$ ) проверяют сжатием пружин до соответствующих данным нагрузкам высот ( $H_2$  и  $H_3$ ), указанных в настоящем стандарте.

13а. Предельные отклонения диаметра по гильзе  $D_g$  и диаметра по стержню  $D_c$  — по ГОСТ 16118—70.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

14. Для контрольной проверки пружин отбирают образцы в количестве 5% от партии.

15. Покрытие — Хим. Фос. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.

16. Перед упаковкой пружины должны быть смазаны противокоррозионной смазкой по ГОСТ 19537—83. Упаковка должна гарантировать пружины от механических повреждений при транспортировании и хранении, а также сохранение антикоррозионного покрытия.

17. Маркировать партию пружин одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения пружин сжатия и товарного знака предприятия-изготовителя.

Допускается при необходимости обеспечения взаимозаменяемости для применения в изделиях, спроектированных до 1 января 1980 г., изготавливать по согласованию с потребителем детали станочных приспособлений с допусками, указанными в таблице.

Поля допусков		Поля допусков	
<i>A</i>	H7	<i>Pr</i> <sub>12k</sub>	s7
<i>A</i> <sub>2</sub>	H8, H9	<i>C</i> <sub>2</sub>	h8
<i>A</i> <sub>4</sub>	H11	<i>X</i> <sub>2</sub>	f9
<i>X</i> <sub>4</sub>	D11	<i>X</i> <sub>4</sub>	d11
<i>A</i> <sub>6</sub>	H12	<i>C</i> <sub>5</sub>	h12, h13
<i>П</i>	js6	<i>X</i> <sub>5</sub>	b12
<i>Г</i>	m6, n6	<i>A</i> <sub>7</sub>	H14
<i>Д</i>	g6	<i>B</i> <sub>7</sub>	h14
<i>X</i>	f7	$\pm 1/2 (A_7 = B_7)$	$\pm \frac{IT14}{2}$

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР  
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

**В. В. Андреев; В. М. Ганна; В. Н. Дзегиленок**, канд. техн. наук; **В. А. Петрова; К. И. Сокольский; А. З. Старосельский** (руководитель темы); **А. В. Хренова**

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 18.05.67 № 1383

- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

- 4. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет.**

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.308—85	15
ГОСТ 1050—88	2
ГОСТ 9389—73	2, 7
ГОСТ 15118—70	13а
ГОСТ 19537—83	16

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. [ИУС 9—80, 6—88].
- 7. Ограничение срока действия снято** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 561.

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *Л. В. Смицарчук*  
Корректор *Г. Н. Чуйко*

Сдано в наб. 14.03.90 Подп. в печ. 20.08.90 8,5 усл. п. л. 8,73 усл. кр.-стт. 6,66 уч.-изд. л.  
Тир. 9 000 Цена 1 руб. 30 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП.  
Новопресненский пер., д. 3  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зах. 538.

Цена 1,30 руб.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

### ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

### ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$s^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м \cdot кг \cdot с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с \cdot А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$
Электрическое сопротивление	ом	$\Omega$	Ом	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грей	Gy	Гр	$м^2 \cdot с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2 \cdot с^{-2}$